

## Montageanleitung

# Das Baukastensystem für Dehnungsfugenprofile


so einfach, so flexibel

Am Beispiel von 6 mm WDVS auf 10 mm Putz mit breitem Mittelteil



1.

Das breite Mittelteil 37534 mit der folienbezogenen Sichtseite nach unten auf eine ebene und saubere Unterlage legen.

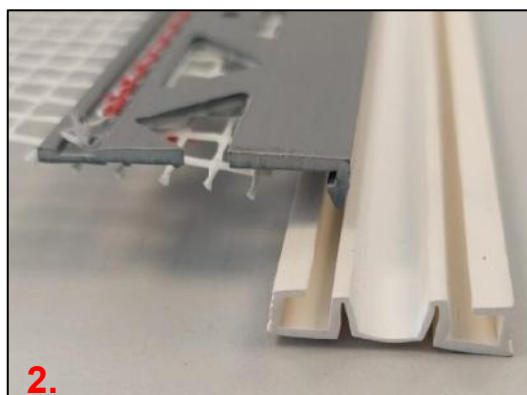


2.

Das Seitenteil 31536 oder 31537 mit dem kurzen, spitz zulaufenden Schenkel in die auf der Rückseite des Mittelteils laufende Nut eindrücken.



3.

Das Seitenteil 31536 oder 31537 muss in die Nut des Mittelteils einrasten und dann verschiebbar sein.

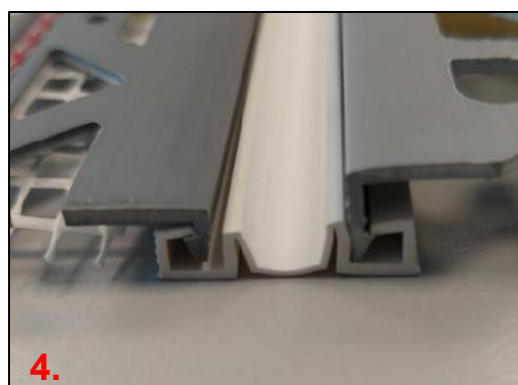


4.

Das Seitenteil 31538 muss, wie in den Schritten 1-3 beschrieben, in die Nut des Mittelteils eingedrückt werden, einrasten und dann verschiebbar sein.

### Hilfsmittel bei der Konfektionierung:

Damit das Eindrücken der Seitenteile ohne zu verkanten klappt, ist es ratsam sich zwei Unterlagen in der ungefähren Putzdicke der jeweiligen Seitenteile unterzulegen. Dadurch wird das einklipsen erleichtert.

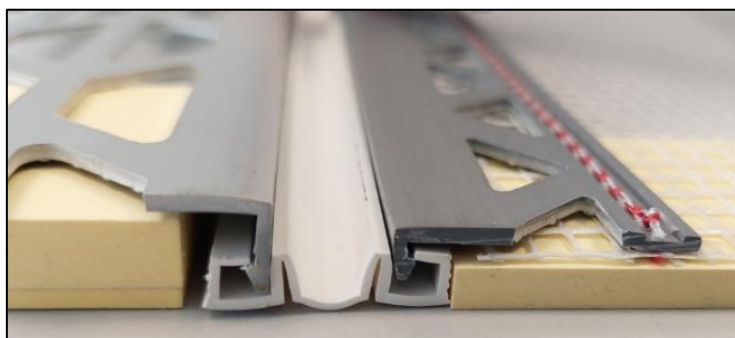

Bei der Montage des fertigen Profils am Objekt ist auf einen Stoßversatz zu achten!